

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240410-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

OBI:

Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Konnte durch die Wartung nicht aus der Welt geschafft werden.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek. erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Klappe in Gruppe 7 klackert mit, wenn in Gruppe 6 der Alarm ausgelöst wird.

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt weiterhin höhere Wassermengen.
Heute keine größere Gefahr, da es nicht regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Tritt seit der BMA-Wartung nicht mehr auf.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240410-1

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Leuchtmittel von 9 Außen-Leuchten defekt. Philips MasterColour CDM-TD 150W / 942.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Wasser-Eintritt schräg gegenüber der Info. Am vorhandenen Ablauf auf dem Dach konnte kein Schaden identifiziert werden.

Wird sehr wahrscheinlich dem schlechten Allgemeinzustand des Daches geschuldet sein.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf. Sensor für den Füllstand ist nun final defekt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material	Anschl. der Filiale Kaufland - Würzburg

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.04.2024	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
10.04.2024			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach Neckarsulm bestätigt Ausführung

Anschl. der Filiale
Kaufland - Würzburg
Ober-Rambergstraße 13, 15 und 17
63322 Hanau-Wörth
Telefon: 06141/40 18 10
Telefax: 06141/40 18 19