

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA[▲]tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240612-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

Dach-Inspektion 2. Teil abgeschlossen. Separater Bericht folgt.

OBI:

BMA-Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Lässt sich nicht zurücksetzen. Weitere neue Störungen.
Separater Bericht folgt.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek.
erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI
zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Klappe in Gruppe 7 klackert mit, wenn in Gruppe 6 der Alarm ausgelöst wird.

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt weiterhin höhere Wassermengen.
Heute keine größere Gefahr, da es nicht regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240612-1

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Wartung der Feuerlöscher durch Fa. Jockel Brandschutz.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf.

Sensor für den Füllstand ist nun final defekt. Muss unbedingt getauscht werden, da die Störung permanent bei Siemens aufläuft und stetig für überflüssige Anrufe im Markt sorgt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

64705

Anschrift der Filiale
Kaufland Rödernmarkt
Ober-Rodener Straße 16, 16 und 17
63322 Rödernmarkt
Telefon 0 99 74 / 40 70 10
Telefax 0 99 74 / 40 70 14 10

Bitte Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsteinbach

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.06.2024	08:30	17:45	Bernd Schnädelbach
12.06.2024			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung