

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA[▲]tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241218-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

Herrn Heuser und sein Kollege sind nicht zum mit Herrn Pletsch vereinbarten Termin erschienen.
Gemäß telefonischer Auskunft von Herrn Leuschner, hat Herr Heuser heute Urlaub.

OBI:

Die Reparatur der Alarm-Glocken durch die Fa. Renke war erfolgreich. Alle drei Alarm-Glocke funktionieren wieder.

Die Alarm-Glocke der Gruppe 4 schlägt allerdings um einiges verzögter an, als vor dem letzten Defekt.

BMA-Störungsmeldung: Ringleitung gestört.

Deichmann:

Die Markleitung möchte, dass der Fahrradständer des Kauflands wieder entfernt wird.
Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Klappe in Gruppe 7 klackert mit, wenn an Gruppe 6 der Alarm ausgelöst wird.

Wasserablauf auf dem Dach wurde vor 2 Wochen repariert.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241218-1

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Die Müll-Situation ist im Laufe der Woche, so wie schon mehrfach in den vergangenen 6 Wochen, wieder hoch angespannt.

Sprinkler-Pumpe leckt nach 15. Min. Test-Lauf durch Fa. Renke, weiter durchgehend.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf. -

Sensor für den Füllstand ist nun final defekt. Muss unbedingt getauscht werden, da die Störung permanent bei Bavaria aufläuft und stetig für überflüssige Anrufe im Markt sorgt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger wurden gewartet. Teil-Wartung der fehlenden passenden Keilriemen ist noch offen.

Verbrauch im Wasser-Tank schwank diesmal erfreulich im akzeptablen Bereich.

Wartung und VDS ist weiter mehr als überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.12.2024	11:20	18:35	Bernd Schnädelbach
18.12.2024			

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rödermark, Straße 18, 15 und 11,
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Rödermark Edition GmbH & Co KG
Postfach 10 00 00 00 00 00 Neckargemünd

64705

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung