

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA<sup>▲</sup>tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241227-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

**Art der Arbeiten:**

Wochen-Routine,  
Sprinkler-Tests

Herrn Todorov nochmals in die wöchentliche Sprinkler-Routine eingewiesen.

Die Situation am Müll-Container droht erneut, ca. zum 5. Mal in den letzten 8 Wochen, zeitnah zu eskalieren

OBI:

Die Alarm-Glocke der Gruppe 4 schlägt weiterhin um einiges verzögter an, als vor dem letzten Defekt.

BMA-Störungsmeldung: Ringleitung gestört.

Deichmann:

Die Markleitung möchte, dass der Fahrradständer des Kauflands wieder entfernt wird.  
Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Klappe in Gruppe 7 klackert mit, wenn an Gruppe 6 der Alarm ausgelöst wird.

Ab Wasserablauf auf dem Dach fehlt die Schutz-Kappe, um den Grob-Schmutz abzuwehren.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.


BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group

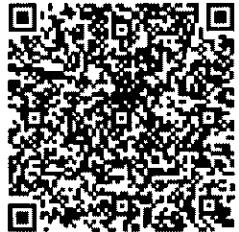

Arbeitsschein-Nr. 20241227-1

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Neues Schloss für den Zähler-Raum ist mit meinem Technik-Schlüssel nicht schließbar. Die Marktleitung wurde dazu informiert.

Sprinkler-Pumpe leckt nach 15. Min. Test-Lauf durch Fa. Renke, weiter durchgehend.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf. -

Sensor für den Füllstand ist nun final defekt. Muss unbedingt getauscht werden, da die Störung permanent bei Bavaria aufläuft und stetig für überflüssige Anrufe im Markt sorgt.

Seit Jahren erstmals kein Verlust im Wasser-Tank im Wochenverlauf. Warum kann nicht nachvollzogen werden.

Wartung und VDS ist weiter mehr als überfällig.

---

---

---

---

---

---

---

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.12.2024	11:30	18:48	Bernd Schnädelbach
27.12.2024			

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Rodenauer Straße 13, 15 und 17  
Telefon: 07174 78 10  
Bernd Schnädelbach  
64705  
Firma Kaufland Vertrieb Ep. & Co. KG  
Ober-Rodenauer Straße 13, 74172 Neckarsulm  
Kunde bestätigt Ausführung  
Seite 2 von 2